

Leghulp voor het strekken van PU buizen

Voor het rechtmaken en stabiliseren van de uiteinden van de Flexalen PU van de rol voor spanningsvrij elektro lassen.




Toepassingsinstructie

Toepassingsvoorwaarden en voorbereiding van de mantelbuizen


- Omgevingstemperatuur: +5 tot +40 °C creëren
- Geen regen of wind (≥ 3 bfr / 3,4-5,4 m/s) indien nodig
- De mantelbuis is onbeschadigd
- De mantelbuis is vrij van vuil en condensatie

gebruik een tent om de juiste omstandigheden te

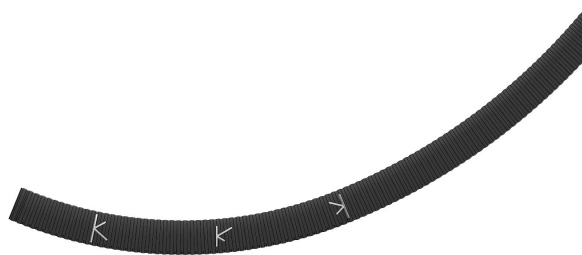

01. Meet en markeer de plaats waar de PU-leghulp moet worden aangebracht.

Zorg ervoor dat er een minimale afstand van 200 mm is tussen het uiteinde van de buis en het eerste merkteken.

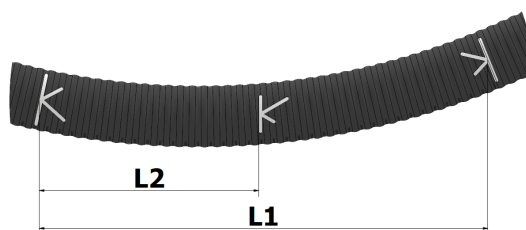

01a. Min. lengte voor alle buismaten (91/25 tot 225/125):
 L1 = 1000 mm +/- 100 mm
 L2 = 500 mm +/- 100 mm


Disclaimer

Alle aanbevelingen en informatie op dit datablad zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. De productspecificaties zijn bedoeld als richtlijnen. Aangezien de condities in de toepassing buiten onze controle vallen, moeten de gebruikers zich ervan bewust zijn dat de producten gebruikt dienen te worden waarvoor deze zijn bedoeld. Er wordt geen garantie gegeven, of geïmpliceerd, dat het gebruik van de producten inbreuk maakt op rechten van andere partijen. We behouden het recht om het productontwerp en eigenschappen te wijzigen zonder kennisgeving.



02.

Verwarm de mantel voor met een gasbrander (max. 60 °C) net voorbij de markeringen, ongeveer 100 mm.

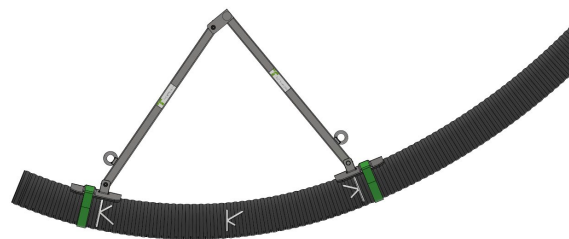

03.


Plaats de PU-leghulp direct op de markeringen en draai de banden rond de mantelbuis vast.

Zorg ervoor dat de bouten van de voet uitgelijnd zijn met de markeringen voor L1.





05.

Plaats de rondstrop voor de lier op de middelste markering (L2).

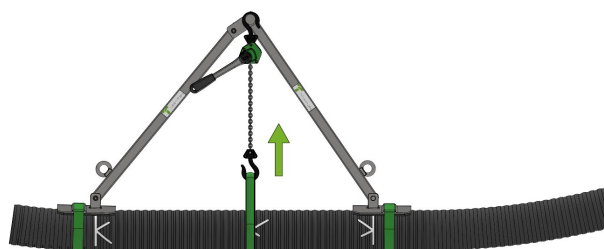

06.

Span de ketting met behulp van de lier en trek daarbij de buis strak.

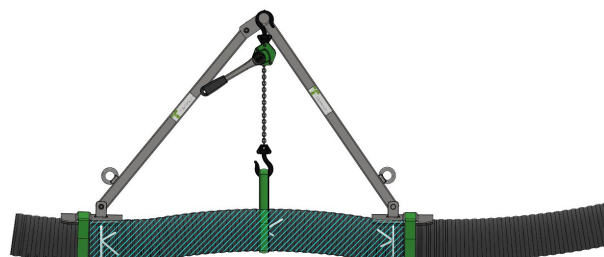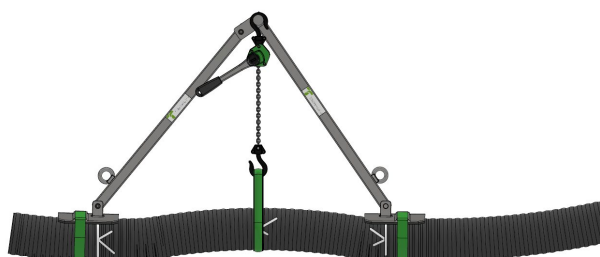


08.

Rek de buis iets te ver uit.

Als deze stap te veel weerstand biedt, laat de buis dan een paar minuten "rusten" en probeer het opnieuw.

09.

Laat de buis afkoelen terwijl de leghulp nog steeds onder spanning staat.

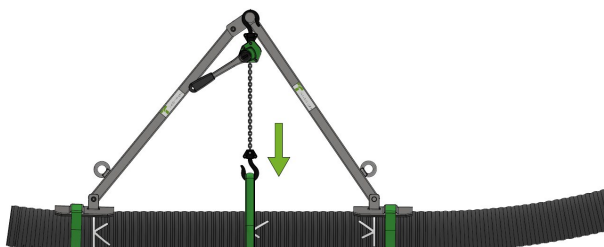

10.

Als de buis is afgekoeld, laat de spanning van het leghulp los.

11.

Verwijder de leghulp van de mantelbuis en begin met het voorbereiden van het buiseinde. Voor het beste resultaat begint u met het voorbereiden van het buiseinde bij de pijl.

Disclaimer

Alle aanbevelingen en informatie op dit datablad zijn gebaseerd op onze kennis en ervaringen. De productspecificaties zijn bedoeld als richtlijnen. Aangezien de condities in de toepassing buiten onze controle vallen, moeten de gebruikers zich ervan bewust zijn dat de producten gebruikt dienen te worden waarvoor deze zijn bedoeld. Er wordt geen garantie gegeven, of geïmpliceerd, dat het gebruik van de producten inbreuk maakt op rechten van andere partijen. We behouden het recht om het productontwerp en eigenschappen te wijzigen zonder kennisgeving.